

**CST**1088  
智能微压发生器  
INTELLIGENT DIFFERENTIAL PRESSURE GENERATOR



让校准更轻松！  
*Calibration can be easy!*

# **CST1088 智能微压发生器**

———— 使用说明书

【版本号:1212V10】

北京康斯特仪表科技股份有限公司

## 声 明

本说明书适用于本公司设计生产的CST1088智能微压发生器，用于方便用户熟悉、正确使用本产品而编写，本说明书使用中文编写，其他语言都是翻译的，如果对不同语言版本的说明书的理解有不同，以中文版的为准。如果本说明书有修改，对于已经发出的说明书，恕本公司不另行通知。

# 目 录

一、安全须知.....	1
二、标准配置及选配件.....	1
2.1 标准配置.....	1
2.2 必选件.....	2
2.3 选配件.....	2
三、使用注意事项.....	2
四、概述.....	2
五、技术指标.....	3
5.1 储存环境.....	3
5.2 使用环境.....	3
5.3 标准表量程.....	3
5.4 技术参数.....	4
六、结构及功能.....	5
6.1 结构介绍.....	5
6.2 显示器.....	7
6.3 键盘.....	8
七、开机.....	9
7.1 开机前的准备工作.....	9
7.2 开机过程.....	9
7.3 基本操作.....	11
7.3.1 数据输入方法.....	11
7.3.2 英文字符输入方法.....	12

7.3.3 菜单操作方法.....	12
7.3.4 手动控制状态下的压力输出.....	12
7.3.5 自动控制状态下，设定输出压力.....	13
7.3.6 压力回零的方法.....	13
<b>八、菜单操作.....</b>	<b>13</b>
8.1 进入菜单操作.....	13
8.2 控制失败的动作.....	13
8.3 显示对比度调整.....	14
8.4 单双屏选择.....	14
8.5 输出压力稳定提示设置.....	14
8.6 稳定条件设置.....	15
8.7 手动加减压速度设置.....	15
8.8 与计算机通讯设置.....	16
8.9 与标准表通讯设置.....	16
8.10 自动运行程序的编辑.....	16
8.10.1 自动运行程序的内容.....	17
8.10.2 查看固定程序.....	18
8.10.3 编辑自己的自动运行程序.....	18
<b>九、发生器使用说明.....</b>	<b>21</b>
9.1 切换压力单位.....	21
9.2 标准表清零.....	21
9.3 切换电测类型.....	21
9.4 单双屏切换.....	21
9.5 手动控制.....	21

---

9.6 自动控制输出.....	22
9.7 程序运行输出.....	22
9.8 程序运行中的手动微调操作.....	24
9.9 使用串口通讯.....	24
十、常 故障及维护.....	24
10.1 发生器的密封性能检查.....	24
10.2 长时间控不稳.....	25
十一、典型应用.....	25
11.1 检定（校准）指针类压力仪表.....	25
11.1.1 实现指针表检定（校准）的可能的配置及其功能.....	25
11.1.2 指针表的自动检定（校准）的操作过程.....	26
11.2 检定两线制压力变送器.....	26
11.2.1 实现全自动两线制压力变送器检定的可能的配置及其功能.....	26
11.2.2 两线制压力变送器的自动检定的操作过程.....	27
11.3 检定压力开关.....	27
11.3.1 实现全自动压力开关检定的可能的配置及其功能.....	27
11.3.2 压力开关的自动检定的操作过程.....	28
附录：压力发生器通讯指令.....	29

## 一、安全须知

- ◆请遵循所有设备的安全规范；
- ◆在任何时候，设定的压力都不能超过被检表允许的压力上限，由此而引起的意外不在保修之列；
- ◆本发生器与其它造压装置不能同时对同一目标发生压力，由此而引起的意外不在保修之列；
- ◆本发生器的交流供电电源必须可靠接地。

## 二、标准配置及选配件

### 2.1 标准配置

- ◆主机一台；
- ◆转接头（FSTOΦ6转鱼尾纹Φ4），两个；
- ◆压力转换接头（FSTOΦ6转M20 1.5 外），2个；
- ◆费斯托连接软管（Φ4、Φ6），各2米；
- ◆橡胶管，4米；
- ◆V型支架，1个；
- ◆与标准表通讯的通讯线1条，如图2-1；
- ◆与计算机通讯用的通讯线1条（USB转232）；
- ◆使用说明书1本；
- ◆保修卡1份；
- ◆合格证1份。

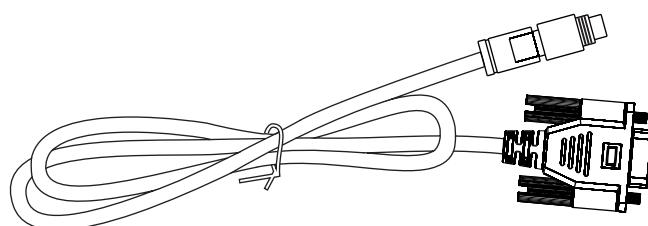


图2-1 标准表通讯线

## 2.2 必选件

- ◆ 至少一台量程符合要求的标准表（ConST273或CST2003）。

## 2.3 选配件

- ◆ CST2000S压力软件；
- ◆ 更多量程的标准表（ConST273或CST2003）；
- ◆ 二维码管理系统（含扫描枪、打印机、配套软件、2卷二维码打印纸）。

## 三、使用注意事项

- ◆ 发生器应放置在牢固的水平工作台面上，避免机械振动；
- ◆ 高低压压力接口勿接反；
- ◆ 低压压力接口直接通大气时影响控制稳定性，所以应确认连接好低压接口；
- ◆ 在控制输出压力过程中，如果长时间达不到设定的压力值，请检查标准表或被检表的安装，是否存在泄漏；
- ◆ 安装在发生器上的标准表必须在被检快速接头通大气时，才能执行清零操作；
- ◆ 发生器关机后应把被检表高低压端口通大气，否则随着温度的变化会产生几个kPa的压力变化，可能会损坏对此压力敏感的被检表。

## 四、概述

CST1088智能微压发生器（下文中简称发生器）是一种以空气为传压介质的全自动微差压压力发生装置，可准确输出由键盘设定的压力。发生器以本公司生产的ConST273（或CST2003）智能数字压力校验仪（下文中统称为标准表）所测的压力值作为控制依据，用智能PID算法，实施无差闭环控制，输出准确的气体压力，实现压力仪表及变送器的自动检定。

CST1088输出压力的范围是( -16 ~ 16 ) kPa。在输出压力范围内，可以选择不同量程的标准表( ConST273 或CST2003 )，以满足不同准确度压力输出的要求。

发生器与本公司研发的软件CST2000S配合使用，构成全自动压力检定系统。可以全自动地对被检表进行检定：自动造压、自动进行数据记录、自动生成表格、自动进行数据修约、自动进行误差计算等，检定数据可存储打印( 可打印检定证书及检定结果通知书 )。其格式符合国家计量检定规程JJG 49-1999、JJG52-1999及JJG 882-94的要求。

## 五、技术指标

### 5.1 储存环境

◆温 度：( -20 ~ 60 ) °C；

◆相对湿度：< 95%，非凝露。

### 5.2 使用环境

◆温 度：( 0 ~ 50 ) °C；

◆相对湿度：< 95%，非凝露；

◆气 压：( 86 ~ 106 ) kPa；

◆供电电源：交流220V 20V 、50Hz 1Hz 、功率< 100VA。

### 5.3 标准表量程：

发生器可选择的标准表量程，如下表所示：

( 0 ~ 60 ) Pa	( 0 ~ 125 ) Pa	( 0 ~ 250 ) Pa	( 0 ~ 500 ) Pa	( 0 ~ 1 ) kPa
( 0 ~ 2 ) kPa	( 0 ~ 5 ) kPa	( 0 ~ 10 ) kPa	( 0 ~ 16 ) kPa	

注：复合量程和其他量程的标准表可定制。

## 5.4 技术参数

◆ **控制输出最大压力范围:**

**输出压力下限:** -16.8kPa;

**输出压力上限:** 16.8kPa。

◆ **选择合适量程的标准表:** 连接量程下限小于-16kPa或量程上限大于16kPa的标准表，发生器认为超过允许范围，会提示标准表量程不匹配，拒绝控制输出压力，不论是手动或自动。

◆ **实际控制输出压力范围:** 在发生器接好标准表并正常建立连接后，发生器实际的控压范围会被标准表重新定义。

① **实际控压输出范围的上限:**

**PH 1.05**   其中：PH为标准表的量程上限。

② **实际控压输出范围的下限:**

**PL 1.05**   其中：PL为标准表的量程下限。

◆ **保护压力:** 允许设定输出的最大压力的1.05倍，或者标准表所测电流大于22mA，这两个条件，只要有一个成立，发生器立即停止调整输出，转为手动控制，并报警，等待处理。

◆ **压力波动度:** 优于标准表量程的0.01%。

◆ **准确度:** 取决于所选用标准表的准确度。

◆ **传压介质:** 空气。

◆ **压力接口:** FSTOΦ6、Φ4快插接头。

◆ **外形尺寸:** 410mm 290 mm 180mm 。

◆ **重量:** 10kg。

## 六、结构及能

### 6.1 结构介绍

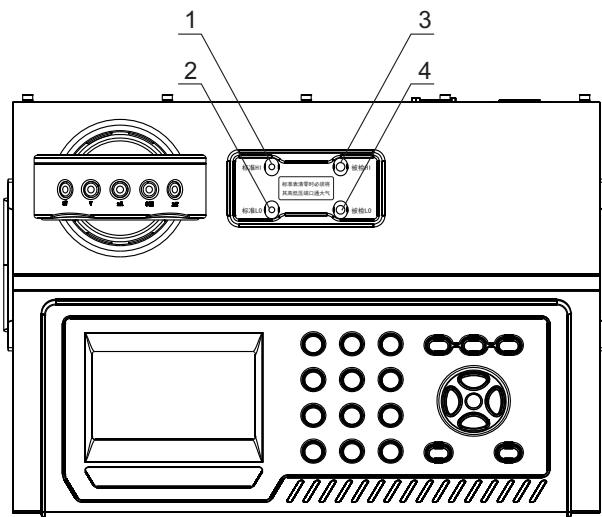


图6-1-1 发生器正视图

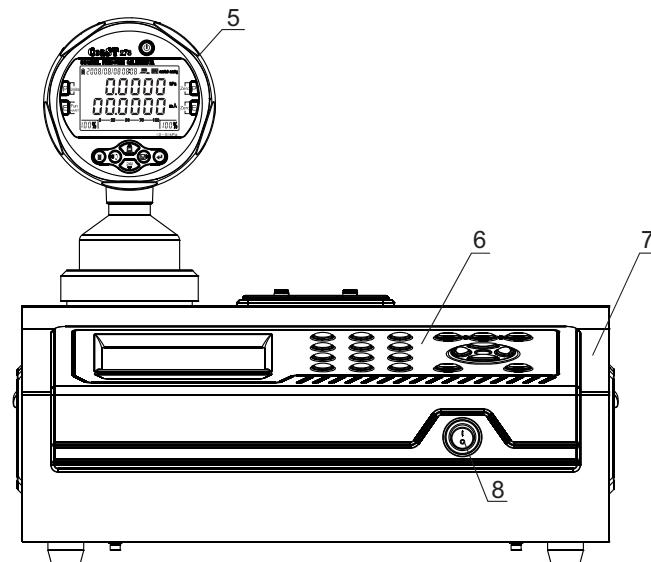


图6-1-2 发生器后视图

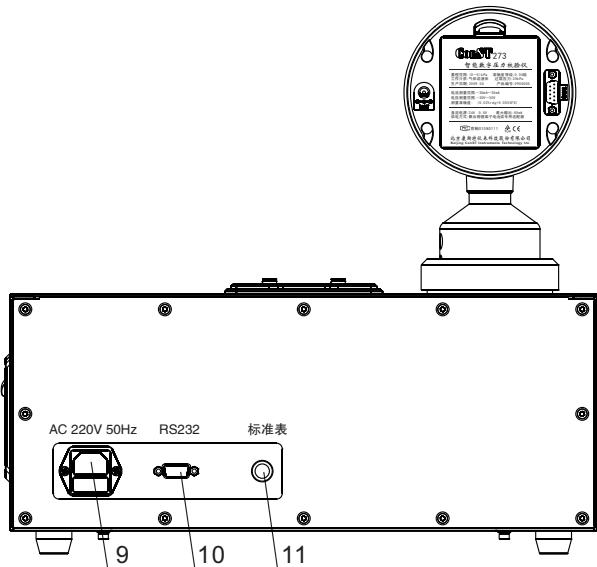


图6-1-3 发生器后视图

- 1、标准表高压接口。
- 2、标准表低压接口。
- 3、被检表高压接口。
- 4、被检表低压接口。
- 5、**标准表：**本公司生产的CST2003或ConST273智能数字压力校验仪，校验仪单独供电，使用内部充电电池或专用适配器供电，使用充电电池供电时，要保证电量充足。
- 6、**面板：**包括按键和显示器。
- 7、**机箱。**
- 8、**电源开关：**电源打开时指示灯点亮。
- 9、**电源插座：**接AC220V市电。
- 10、**RS232接口：**标准RS232接口，通过这个接口，可以与本公司的CST2000S自动检定软件相连，实现全自动压力检定。
- 11、**标准表通讯接口：**通过专用的通讯线缆与标准表的RS232接口连接起来。

## 6.2 显示器

图6-2中所示操作界面是发生器最常用的显示方式，我们称之为**主界面**，下面我们介绍主界面各区域的划分。

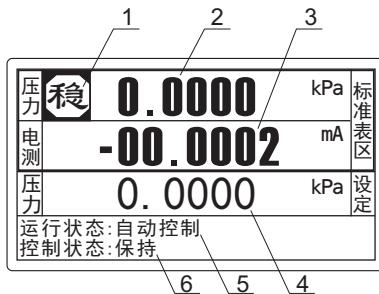


图6-2 显示器

- 1、压力稳定标识：**发生器运行于自动控制输出状态，输出压力值的波动度符合稳定条件（在控制→压力稳定条件菜单中设定），此标识显示。
- 2、实际压力值及单位：**此数值是发生器从标准表中通过串行接口读出的压力值，也就是发生器输出的实际压力值。
- 3、电测值及单位：**此数值是发生器从标准表中通过串行接口读出的电测值，与标准表的选择同步，电测的项目有电流测量、电压测量、通断测量等，具体可以参 标准表的使用说明书。
- 4、设定的压力值及单位：**此数值是发生器要输出的目标压力值，发生器强制采用标准表使用的单位。
- 5、运行状态标识：**标识出发生器当前的运行方式是手动控制、自动控制、手动程序运行还是自动程序运行。
- 6、控制状态标识：**标识出发生器当前动作是加压、减压、放气或保持。

### 6.3 键盘

**程序**：程序运行键。在非程序运行的状态下，按下此键，选择已置好的程序，发生器会按这个程序运行。在手动程序运行状态下，按下此键，发生器切换并控制到程序中规定的下一压力点。

**菜单**：菜单键。按此键可以进入发生器的菜单操作。

**◀ 和 ▶**：左右键。其功能有以下几种：

- ① 在菜单操作时，进行横向菜单选择；
- ② 在输入数据时，**◀**键可以作为删除键使用；
- ③ 可控制发生器的执行机构加压或减压，起到手动调整输出压力的作用，调节的变化速度可通过菜单设定（在控制→手动调节速度菜单中）；
- ④ 发生器运行在自动或程序状态下，按键操作将使发生器进入手动状态，此功能可用于压力控制的暂停。

**退出**：退出键。按下此键，可以在某项操作没有确认前返回到上一级操作。

**确认**：确认键。使用此键对某项操作或选择进行确认。

**手动/自动**：手动/自动切换键。按下此键，发生器的运行状态在手动控制及自动控制之间切换。

**1 abc ~ 9 wxyz**：数字、英文字符的输入及菜单项选择。

**.** **+/-**：小数点及负号的输入。

**▲**：在菜单设置时，进行纵向菜单选择。

**▼**：① 在菜单设置时进行纵向菜单选择。

- ② 手动状态下按下此键高压侧工作腔体通大气，松开则和大气隔离。

## 七、开机

### 7.1 开机前的准备工作

- ◆接好电源线；
- ◆连接好发生器与标准表的通讯线；
- ◆确认标准表处于开机状态；
- ◆检查标准表的供电情况是否正常（具体参 标准表的说明书）；
- ◆检查标准表的量程是否合适，如果标准表的量程大于16kPa或小于-16kPa，发生器将不能正常工作；
- ◆如果标准表和被检表都已经装好，并旋紧密封，最好松开其中的一个，使工作腔体与大气相通；
- ◆打开电源开关，发生器开机。

### 7.2 开机过程

发生器开机后，首先要做的是对系统进行初始化，界面显示如图7-2-1所示。这个动作可能要1~2分钟，具体时间的长短，主要取决于上次关机时，发生器的执行机构的工作状态。在初始化过程中，如果标准表和被检表的压力接口是插紧（密闭）的，可能会有少许压力产生，如果被检表对这个压力是敏感的，在开机前应该断开标准表或被检表的压力接头，使之通大气。

初始化完毕后，发生器要与标准表建立通讯，并读出标准表的相关信息，如图7-2-2所示界面，根据标准表的量程判断标准表是否符合发生器的要求，同时，

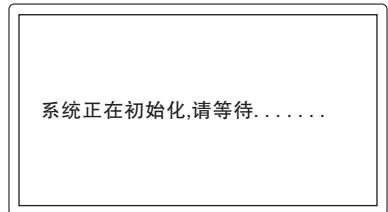


图7-2-1 开机界面

发生器确定其允许设定的最大压力范围。如果能够正确建立通讯，发生器会提示标准表的量程范围。图7-2-3所示，标准表的量程是(0~5)kPa，那么发生器允许设定的最大压力范围为(0~5.25)kPa。提示时间约为2秒，2秒过后界面自动转为主界面，如图7-2-4所示。完成发生器的开机过程。

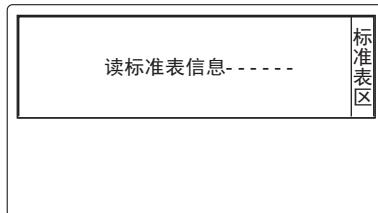


图7-2-2 发生器与标准表建立通讯

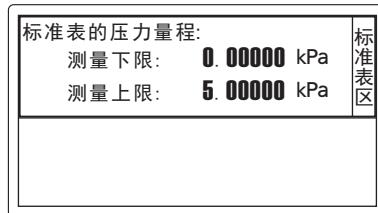


图7-2-3 标准表量程提示



图7-2-4 开机后进入主界面

在与标准表建立通讯的过程中，由于某种原因，长时间建立不起来正常的通讯，发生器会认为没有连接标准表，并给出提示信息，如图7-2-5所示，不能进入到正常工作的主界面下，此时，发生器只允许手动控制。造成通讯不能建立的可能原因：

- ◆标准表由于电池电压太低，自动关闭。此时可以插上专用适配器后重新打开标准表；
- ◆标准表的通讯参数配置与发生器的不匹配。查看发生器的通讯参数配置（在通讯→标准表→地址菜单和通讯→标准表→波特率菜单中），再根据这2个参数，配置标准表的通讯参数（参 标准表的说明书），要求两者参数相同。推荐通讯波特率设置为9600。



图7-2-5 与标准表没有建立正常的连接

如果发生器读出标准表的量程不符合要求，例如量程为（0 ~ 100）kPa的标准表，发生器会有图7-2-6所示提示界面，在此状态下，发生器禁止加减压操作。



图7-2-6 标准表量程不符合发生器的要求



图7-2-7 单屏显示的主界面

如果发生器被设置成单屏显示（在系统→单双屏选择菜单中），发生器在与标准表正确地建立通讯后，转入图7-2-7所示界面，在此界面中，电测信号不被显示。

## 7.3 基本操作

### 7.3.1 数据输入方法

- ◆ 进入数字输入状态，例如在主界面下直接按下数字键（小数点或负号），发生器就进入数字输入状态；
- ◆ 使用键盘键入要输入的数字或小数点；
- ◆ 可以使用 键删除光标前的数字；
- ◆ 可以随时按 键放弃输入的数据；
- ◆ 输入完毕后，按 键完成输入。

### 7.3.2 英文字符输入方法

- ◆ 进入字符输入状态，例如输入程序文件名；
- ◆ 输入字符串，输入的方法是：按住包含相应数字或字符按键，显示屏会弹出一指示条，指示条中包含该键对应的数字和英文字母（包括大小写）。光标处的字符反白显示，延时1秒左右光标顺序后移，待光标移动到所要的字符时松开按键，则该字符输入成功；
- ◆ 同样的方法输入其他字符；
- ◆ 可以随时按 **退出** 键放弃输入的字符；
- ◆ 输入完毕后，按 **确认** 键完成输入。

### 7.3.3 菜单操作方法

- ◆ **主菜单操作方法：**在主界面下，如图7-2-4，按 **菜单** 键，即进入发生器的主菜单，主菜单为横排菜单，按 **◀**、**▶** 键选择不同的菜单，被选中的菜单会反白显示，按 **确认** 键进入子菜单，按 **退出** 键返回主界面，子菜单都为竖排菜单；
- ◆ **子菜单的操作方法：**由于所有子菜单都为竖排菜单，使用 **▲**、**▼** 键选择不同的菜单子项，被选中的菜单子项会反白显示，按 **确认** 键进入子菜单，按 **退出** 键返回上一级菜单。
- ◆ **菜单操作的简写方式：**本说明书中在介绍菜单操作时，为了表述方便，我们使用“控制→手动调节速度”表述选择“控制”菜单下的“手动调节速度”子菜单操作，依次类推。

### 7.3.4 手动控制状态下的压力输出

在主界面下（图7-2-4），发生器处于手动控制状态时，按 **▶** 键输出压力增加，按 **◀** 键输出压力减小，压力变化速度在“控制→手动调节速度”菜单中设置。

### 7.3.5 自动控制状态下，设定输出压力

在主界面下（图7-2-4），发生器处于自动控制状态时，设定一个压力例如5kPa（起始压力为0），此时发生器开始自动控制输出压力慢慢接近目标值，以防止超调，最后稳定到目标值。

### 7.3.6 压力回零的方法

- 1、自动控制状态下，把设定值设为0kPa后，等待发生器把压力降为0；
- 2、手动控制状态下，手动把其中一组高低压接口通大气。

## 八. 菜单操作

### 8.1 进入菜单操作

在主界面下，按 **菜单** 键，即进入发生器的主菜单界面，如图8-1所示。菜单共四项，包括**系统**、**控制**、**通讯**、**程序**，在主菜单界面下，按 **◀**、**▶** 键选择各项，按 **确认** 键进入下一级菜单，下一级菜单为竖排菜单，使用 **▲**、**▼** 键进行选择，在菜单操作过程中，随时可以按 **退出** 键返回上级菜单。

在下文中，为了表述方便，我们使用“**控制→手动调节速度**”表述选择“**控制**”菜单下的“**手动调节速度**”子菜单操作，依次类推。

### 8.2 控制失败的动作

当执行器的控制余量已经不能达到设定的压力值时，我们称之为一次“**控制失败**”，需要发生器重新调整执行器的控制余量。用户可以手动调整控制余量，也可以由发生器自动调整。手动调整的方法是：在主界面下，使用 **◀** 或 **▶** 键调整执行器的状态，不能达到更高的压力而失败，使用 **◀** 键调整，不能达到更低的压力而失败，使用 **▶** 键调整。一般不推荐使用手动操作。

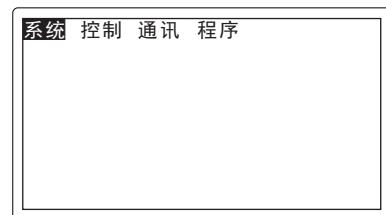


图8-1 发生器的主菜单界面

设定成自动调整的操作：选择菜单**系统**→**控制失败动作**→**重新控制**即可。

设定成手动调整的操作：选择菜单**系统**→**控制失败动作**→**手动操作**即可。

系统出厂默认为自动调整，不建议用户更改。

### 8.3 显示对比度调整

选择菜单**系统**→**显示对比度**，用户可以根据指示条的指示，调整显示器的对比度，以适应不同的环境条件，调整的方法是：按 键，对比度增加，按 对比度减小，按 键，完成调整并退回上级菜单，按 键，放弃此次调整，保留以前的值，并退回上级菜单。

### 8.4 单双屏选择

选择菜单**系统**→**单双屏显示**，可以对显示器中的标准表区是否显示电测信息进行选择，选择单屏显示，发生器不再对电信号进行显示，只显示从标准表中读出的实际压力值及其单位，如图7-2-7所示；选择双屏显示，在标准表区，除显示压力测量值和单位外，还显示对应的标准表的电测信号，如图7-2-4所示。

选择双屏显示：**系统**→**单双屏显示**→**双屏**

选择单屏显示：**系统**→**单双屏显示**→**单屏**

此参数选择后，发生器会自动记录，关机后不丢失，下次上电时，按 此次设定的参数运行。

### 8.5 输出压力稳定提示设置

自动控制压力输出时，当发生器认为输出的压力已经稳定，在显示器上提示一个“稳”字（参 图6-2中的1：压力稳定标识），同时也可以通过蜂鸣器提示，但蜂鸣器的提示可以被关闭或打开，设置的方式就是通过菜单进行的。

打开稳定提示：**控制**→**稳定提示**→**报警打开**

关闭稳定提示：**控制**→**稳定提示**→**报警关闭**

出厂默认为打开。

## 8.6 稳定条件设置

自动控制压力输出时，输出的压力在一定的时间（T）内，在目标值上下波动值不大于某个值（W），发生器就认为输出的压力已经稳定，这个稳定条件包括两个参数：T和W，不同的检定，用户可以根据不同的检定要求，自己设定。

设定T：选择**控制→压力稳定条件→时长**菜单，按要求输入新的时间长度即可，时长的单位是秒，取值范围是2~30秒。

设定W：选择**控制→压力稳定条件→波动值**菜单，按要求输入新的波动值即可，波动值的单位是：标准表最小分辨率（5位显示），例如，设定的波动值8，如果标准表的量程是10.000kPa，那么波动值为0.008 kPa，如果标准表的量程是5.0000kPa，那么波动值为0.0008kPa。

假设标准表量程是（0~5）kPa，时间T选择20秒，波动值W选择6，控压输出的目标值为5kPa，发生器在控制输出压力的过程中，如果在连续的20秒内，输出的压力值一直在4.9994kPa~5.0006kPa之间，发生器便认为输出的压力已经稳定，在显示器上显示已经稳定的标识，并报警提示（在没有被关闭的情况下）。

## 8.7 手动加减压速度设置

发生器有手动控制方式，在这种方式下，可以使用 键增加压力，使用 键减小压力，加减压的速度是可以通过菜单设置的，可以设置成自动，由发生器自己选择合适的速度，也可以人工设定，人工设定时，需要输入一个正整数，取值范围1~10000，数值越大，按键一次，加减压的幅度越大，所需时间越长，一般取值200~5000比较适宜。设定的方法：

**自动加减压速度：控制→手动调节速度→自动设置**

**人工设置加减压速度：控制→手动调节速度→手动设置**，按 键，就可以对数值进行修改，修改后，按 键返回。

没有特殊情况，推荐使用自动加减压速度设置。

## 8.8 与计算机通讯设置

发生器可以通过RS232串口与计算机进行通讯，为保证通讯能够正常进行，要正常设置以下两个参数：

- ◆ 要保证发生器的波特率与计算机的波特率相同，发生器提供可选的波特率共有4种：1200、2400、4800、9600。选择**通讯→上位机→波特率→不同的波特率取值菜单**进行设置。**与CST2000S压力软件通讯时波特率必须设为4800。**
- ◆ 设置好发生器的通讯地址，取值范围是1~112，设置的方法：选择**通讯→上位机→地址菜单**，按要求输入地址后，按**确认** 返回即可。

与计算机的通讯参数，设定后掉电不丢失，下次上电依然有效。

## 8.9 与标准表通讯设置

发生器一定要与标准表连接，并通过串口读取其测量的压力值，才能正常地控制输出压力，要保证与标准表正常通讯，要求发生器的通讯地址和波特率都要与标准表相同。设置这两个参数的方法：

- ◆ 通讯地址：选择**通讯→标准表→地址菜单**，按要求输入地址后（范围1~112），按**确认** 返回即可。
- ◆ 波特率：选择**通讯→标准表→波特率→不同的波特率取值菜单**进行设置。推荐波特率为9600。

与标准表的通讯参数，设定后掉电不丢失，下次上电依然有效。

## 8.10 自动运行程序的编辑

为方便检定，发生器可以按某一设的程序自动运行，这些程序中规定了使用的压力单位，自动控制输出每一检定点的压力值、检定点之间的切换方式、是否为正反行程检定等参数，发生器可以根据这些参数，实现全自动检定。

### 8.10.1 自动运行程序的内容

- ◆ 压力单位kPa，这个单位只是在程序文件中有效，程序文件中设定的各点压力值，都使用这个单位，但发生器控压输出时使用的单位决定于标准表使用的压力单位，当这两个单位不一致时，发生器会把程序里设定的压力换算成标准表使用的压力单位，进行控压输出。
- ◆ 上限（PH）及下限（PL）压力，被检表的上下限压力，以上面选定的压力单位表达。
- ◆ 设定点数（N），被检表上（下）行程的设定点数，包括下限点。设定点数范围为2-13。
- ◆ 各设定点的设定值，确定上下限压力和设定点数后，发生器会按均匀分配的原则，给各设定点赋值，任意一点（ $n = 0 \sim N-1$ ）被赋给的值是 $(PH-PL)/(N-1) n$ 。如果在用户编写程序时，这种均匀分布不能满足检定的要求，也可以对每一点的压力值进行编辑。
- ◆ 切换方式，就是一个设定点的压力控制稳定后（符合8.6所述稳定条件），切换到下一设定点的条件。发生器提供的切换条件有2种可以选择，其一为自动切换，也就是连续稳定时间超过T秒后发生器自动切换到下一设定点，时间T的大小在程序里设定。其二是手动切换，也就是说用户自己判断是否可以切换到下一设定点，可以，按 程序 键切换到下一点，否则，发生器一直保持在原来的设定点，不论是否已经稳定。
- ◆ 行程设定，程序中可以选择的有两项：正行程和正反行程。选择正行程，发生器按 下限压力到上限压力的顺序依次控制输出各设定点的压力，然后结束本次程序运行。如果选择正反行程，完成上述正行程的过程后，发生器要输出上限压力的1.05倍，然后再重新控制上限压力，并按 上限压力到下限压力的顺序输出各设定点的压力，直到完成下限压力点的控制输出，完成本次程序运行。

### 8.10.2 查看固定程序

为方便用户使用，发生器在出厂时 置了若干程序文件，这些程序只能查看，不能更改，查看的方法是：程序→固定程序→不同程序名，选中不同的程序后，可以使用 **↑** 键和 **↓** 键，配合 **确认** 和 **退出** 键进行翻阅。

固定程序的程序名的命名方法是：量程+单位+设定点数+切换方式；例如程序名为5kPa5A的文件，表示量程为5kPa，5个设定点，自动切换设定点。这样做，基本上看一下文件名，就知道该选择哪个程序文件，而不需要查阅里面的具体内容。推荐用户在编辑自己的程序文件时，也采用同样的方式。

在正压固定程序里，采用的压力单位都与文件名中的单位相同，下限都是0kPa，上限都与量程相同，设定的压力点是5或6个（包括下限点和上限点）且均匀分布，正反行程，自动切换。在负压固定程序里，采用的压力单位都与文件名中的单位相同，上限都是0kPa，下限都与量程相同，设定的压力点是5或6个（包括下限点和上限点）且均匀分布，正反行程，自动切换。

### 8.10.3 编辑自己的自动运行程序

如果发生器提供的固定程序不能满足用户的需要，用户可以编辑自己的自动运行程序，此程序编辑好后，掉电不丢失，下次上电仍然可以使用。发生器允许用户编辑的程序数量最多10个，超过10个文件，想编辑新的程序文件，需要删除其他的用户自己编辑的程序文件。

#### 8.10.3.1 建立自动运行程序

进入菜单程序→用户自定义程序→新建文件，开始建立新文件。发生器首先会提示输入文件名。

◆输入文件名：文件名支持26个英文字母（包括大小写）和0–9，也包括小数点，但只能有一个，第一位可以是“-”，文件名最长10个字符。输入方法为：按住包含相应数字或字母按键，显示屏的左下角弹出该键所包含的数字和英文字母（包括大

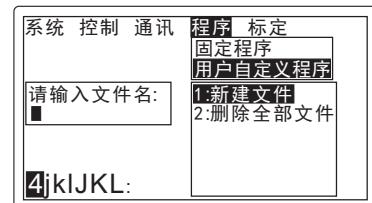


图8-10-3-1 文件名输入

小写）。如图8-10-3-1所示。光标处的字符反白显示，延时1秒左右光标顺序后移，待光标移动到你所要的字符时松开按键，则该字符输入成功。依次输入文件名字符后，按键完成文件名的键入。

在确认文件名后，发生器会检查新的文件名是否与其它已经建立的文件重名，如果重名，发生器会有相应的提示，并拒绝承认。发生器也会对文件总数进行检查，如果超过10个，发生器也会拒绝承认新的文件名。

正确输入文件名后，发生器在显示器上弹出程序内容编辑窗口，程序内容编辑窗口是一个下拉式菜单，需要编辑哪个参数，就选择这项菜单，按 确认 键，就可以编辑这项参数的具体内容了。

强烈推荐按 下面的顺序编辑程序文件中的各个参数。因为修改设定点数、上限压力、下限压力时，发生器会自动根据这3个参数对各设定点重新赋值。

下面的叙述中，菜单操作，我们使用这样的表达方式，例如：

#### “程序内容编辑窗口→切换时间S：05”

其意义是已经通过菜单操作，进入到程序内容编辑窗口，并且选择了切换时间项进行编辑修改，“切换时间S：05”说明上次设定的切换时间是5秒。

- ◆ 输入上限压力（PH）：选择程序内容编辑窗口→上限，按 确认 键，就可以输入上限压力了，上限压力的取值不大于16kPa。
- ◆ 输入下限压力（PL），方法与上限的相同，下限压力的最小设定值为-16kPa，并且要求下限压力一定要小于上限压力。
- ◆ 输入设定点数（N），选择程序内容编辑窗口→点数：05，输入设定点数即可。一个新的自动运行程序，设定点数默认为5，所以第一次进入程序内容编辑窗口时，设定点数选项的内容是“点数：05”，如果此项内容已经被编辑过，那么设定点数选项的内容会有相应的变化，提示当前的设定点数。有效的设定点数是2~13。
- ◆ 输入各设定点的压力值。设定了上限压力、下限压力和设定点数，发生器会自动按 等分 的原则，对每一设定点（n=0~N-1）赋值，大小为  $(PH-PL)/(N-1)$  n 。如果这样的均分原则不符合用户的需求，用户可以手动对每个设定点进行修改，修改的方

法是：进入程序内容编辑窗口→各点设定值→第n点及其设定值，按 确认 键，就可以修改此点的设定值了。手动修改各点的压力值时，发生器只对这个值是否超出所设定的上下限压力进行检查，并不检查大小顺序，需要用户自己检查，以确保控压顺序的正确性。

◆输入切换时间（T），切换时间只对设定点自动切换方式有效，对手动切换没有作用。切换时间单位是秒。输入方法是：选择菜单程序内容编辑窗口→切换时间S：05，按 确认 键，就可以修改了。其中“切换时间S：05”项中的05，是上次设定或默认的值。切换时间设定范围为（1–20）秒。

◆选择切换方式

选择自动切换方式，选择菜单：程序内容编辑窗口→切换方式：手动→自动；

选择手动切换方式，选择菜单：程序内容编辑窗口→切换方式：自动→手动。

◆选择正行程或正反行程

选择正行程，选择菜单：程序内容编辑窗口→行程：正反行程→正行程；

选择正反行程，选择菜单：程序内容编辑窗口→行程：正行程→正反行程。

### 8.10.3.2 全部删除已经建立的自动运行程序

操作方法：程序→用户自定义程序→删除全部文件。正在使用中的用户程序不允许删除。

### 8.10.3.3 编辑修改已经建立的自动运行程序

操作方法：程序→用户自定义程序→准备编辑的文件→编辑文件。进入到程序内容编辑窗口，就可以进行修改了，修改的方法与8.10.3.1中所述完全相同。正在使用中的用户程序不允许修改。

### 8.10.3.4 删除已经建立的自动运行程序

操作方法：程序→用户自定义程序→准备删除的文件→删除。

## 九、发生器使用说明

### 9.1 切换压力单位

发生器使用的压力单位与标准表相同，也就是说，切换标准表的压力单位，发生器使用的单位会跟着变化。

### 9.2 标准表清零

发生器本身不提供标准表的清零功能，需要清零时，推荐的做法是把标准表与发生器的高低压接口同时通大气，待标准表的读数稳定后，再按标准表上的清零键，进行清零。

### 9.3 切换电测类型

发生器显示的不同类型的电测信号，都是从标准表中实时读取的，所以更改标准表的电测类型，发生器会随之改变。具体可参考标准表的使用说明书。在单屏显示时，发生器不显示电测信息。

### 9.4 单双屏切换

选择双屏显示：系统→单双屏显示→双屏。

选择单屏显示：系统→单双屏显示→单屏。

### 9.5 手动控制

发生器默认的控制状态为手动控制，在这种状态下，可以人工控制各个执行机构的动作。下面介绍的所有操作都是在主界面下，发生器处于手动控制状态。

◆加减压：在执行器还有控制余量的状态下，按 键加压，按 键减压。若执行器没有余量，按 键或 键则提示操作错误，此时应按 发生器提示进行操作。

◆高压端工作腔体通大气：按住 键，高压端工作腔体通大气；松开 键，高压工作腔体和大气隔离。

## 9.6 自动控制输出

在主界面下，如果发生器在手动控制状态下，按 **手动/自动** 键，切换到自动控制状态，按任意数字键(小数点或负号)，使发生器进入数字输入状态；连续输入所要设定的压力值，并确认，输入设定值过程如图9-6所示，发生器就按 设定的压力值作为目标，开始工作。

提示：① 当设定的压力值超范围时，发生器将提示错误信息并拒绝接受。

- ② 在自动控制压力输出过程中，随时可以按 **手动/自动** 键，切回到手动控制，这时发生器不对压力进行控制。
- ③ 在自动控制压力输出过程中，随时可以按 **▶** 键或 **◀** 键，切回到手动控制，这时发生器不再对压力进行调整。

设定值也可以通过串口指令修改，请参阅附录中的串口通讯指令。

## 9.7 程序运行输出

在主界面按 **程序** 键，进入程序运行选择菜单，如图9-7-1所示。在该菜单中可选择-固定程序或用户自定义程序。

**选择固定程序：** **选择固定程序→选择一程序文件。**

**选择用户自定义程序：** **选择用户程序→选择一程序文件。**

如果在固定程序和用户程序中都没有合适的程序，可以退回到主界面后，进入到主菜单中编辑一个合适的程序后，再回来选择刚编辑好的那个程序，编辑程序的方法参 8.10.3.1。



图9-6 键盘输入压力设定值

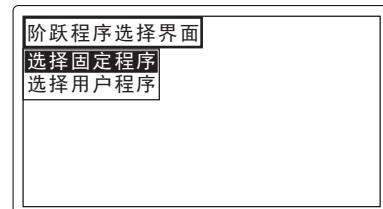


图9-7-1程序选择界面

程序运行时，切换压力设定点的方式有两种：

- ① 手动切换：用户根据使用情况决定是否切换到下一设定点，不论压力输出是否满足稳定条件，只要按下 **程序** 键，发生器就切换到下一设定点。运行界面如图9-7-2所示。
- ② 自动切换：当前设定点压力满足稳定条件（参 8.6）后，再等一段时间T（程序中的切换时间T），发生器自动切换到下一设定点。运行界面如图9-7-3所示。

程序运行结束时，进入图9-7-4所示界面，延时2s后，发生器开始对执行器进行调整，为下一个程序运行做准备。调整完毕后，进入图9-7-5所示界面，用户可以根据实际情况决定下一步的操作：

- ◆ 更换另外一只同量程的被检表后，按 **确认** 键，重新执行本程序。
- ◆ 按 **退出** 键，退出程序运行，返回到主界面，控制状态切换到手动控制。

压 力	<b>0.0003</b>	kPa	标 准 表 区
电 测	<b>-00.0001</b>	mA	
压 力	<b>0.0000</b>	kPa	设 定

运行状态: 手动程序 运行点: 01/05 正程  
控制状态: 保持 量程: 00005 kPa

图9-7-2 手动切换程序运行界面

压 力	<b>0.0003</b>	kPa	标 准 表 区
电 测	<b>-00.0001</b>	mA	
压 力	<b>0.0000</b>	kPa	设 定

运行状态: 自动程序 运行点: 01/05 正程  
控制状态: 保持 量程: 00005 kPa

图9-7-3 自动切换程序运行界面

压 力	<b>0.0002</b>	kPa	标 准 表 区
电 测	<b>-00.0002</b>	mA	
压 力	<b>0.0000</b>	kPa	设 定

当前程序已完成。

图9-7-4 程序运行结束

压 力	<b>0.0002</b>	kPa	标 准 表 区
电 测	<b>-00.0002</b>	mA	
压 力	<b>0.0000</b>	kPa	设 定

请更换被检表,更换后按确认键继续使  
用当前程序,退出键退出重新选择!

图9-7-5 程序运行结束后调整完毕

## 9.8 程序运行中的手动微调操作

在校准（检定）过程中，经常会有把被检表调成整点压力值，记录标准表的数据的情况，为满足这种应用，发生器在程序运行过程中，可以使用 或 键微调输出，而不影响程序运行的整个过程，具体操作：

- ①发生器必须运行于程序运行状态，可以是手动切换方式，也可以是自动切换方式。
- ②在控制输出某一设定点时，不论输出压力是否已经稳定（符合8.6所述稳定条件），按下 键或 键，发生器会临时切换到手动操作状态，这时按 键可以手动加压，按 键可以手动减压，加减压的速度是可以通过菜单设置的，参 8.7节说明。
- ③手动调整到所需要的压力后，按 键，发生器将重新回到之前的程序运行状态，同时压力设定值更新至下一压力设定点。

## 9.9 使用串口通讯

发生器提供了丰富的串口指令，以方便用户的二次开发，与计算机通讯的具体操作如下：

- ①连接好串口线，发生器与计算机通讯的插座是标准的DB9插座，其中2脚是TXD，3脚是RXD，5脚是GND。
- ②配置好接口协议，主要是发生器的通讯地址要匹配，波特率要相同，具体操作方法 8.8。其他的协议是：1个起始位，8位数据，无校验，2位停止位，无数据流控制。
- ③计算机发送指令，控制发生器的操作，具体指令、返回值、以及错误信息请参 [附录](#) 中的详细说明。

# 十、常见故障及维护

## 10.1 发生器的密封性能检查

发生器的密封性能，对发生器的控制速度和控压稳定性都有着至关重要的影响，在使用过程中，如果发现加压速度变慢、控制输出的稳定时间变长、输出压力的波动变大等情况都可能是发生器（包括标准表和被检表）密封不好造成的，检验发生器密封性能的方法如下：

连接好5kPa标准表，如果不接被检表，用随机的堵头把被检表高低压接口堵死，在主界面下，按 键把发生器切换到自

动控制状态，设置压力输出为5kPa，待输出压力高于4.99kPa后（若输出压力1分钟内达不到4.99kPa，则认为泄漏量过大，直接按以下介绍的方法处理），按①键把发生器切换到手动控制状态，等待5分钟，此时输出压力应高于4.7kPa，输出压力下降速度小于0.0002kPa每秒，否则，认为发生器的泄漏量偏大，影响控制效果，需做如下处理：

- ① 检查标准表和被检表是否连接好；
- ② 不属于以上任何情况，请联系我公司的技术维修人员。

## 10.2 长时间控不稳

如果2分钟以上仍没有控制稳定，发生器认为系统出现故障，会停止控制输出，切换到手动控制状态，并提示需要排除故障，如图10-2所示界面。

处理的方法：

- ◆ 检查稳定条件设置是否过于苛刻，稳定条件的设置方法参 8.6，适当放宽稳定条件，试之；
- ◆ 根据10.1介绍的方法，对发生器的密封性能进行检查。



图10-2 长时间控不稳的提示界面

## 十一. 典型应用

### 11.1 检定（校准）指针类压力仪表

#### 11.1.1 实现指针表检定（校准）的可能的配置及其 能

- ① CST1088智能微压发生器及不同量程的ConST273若干，来自动发生不同量程、准确度等级的压力。
- ② 二维码自动录入装置，自动录入被检表信息，方便于管理。
- ③ 本公司研发的全自动压力检定软件CST2000S，可以对以上所述设备进行全面的管理和控制，实现自动加减压并输出准确的压力，配合人工录入被检表数据，自动进行误差计算，自动生成并打印检定记录、检定证书等功能，实现指针表的自动检定，

并完全符合相关规程的规定。

### 11.1.2 指针表的自动检定（校准）的操作过程

- ① 打开智能微压发生器，并连接好标准表，使之处于准备工作状态。
- ② 把智能微压发生器与计算机通过串口线连接起来；打开计算机，并启动压力自动检定软件。
- ③ 如果被检表已经贴有上次送检时贴的二维码，使用扫描枪读入被检表信息，软件会自动调出数据库中有关于本表以往的检定信息：包括准确度等级、量程信息、最小分辨率、上次的检定点及检定点数等相关信息。
- ④ 按 图11-1-2所示连接好被检表、标准表的气路。注意高低端压力接口不要插反。
- ⑤ 启动检定过程，系统会根据检定规程的要求，进行检定。
- ⑥ 检定过程结束，拆被检表，换另外一块。

### 11.2 检定两线制压力变送器

#### 11.2.1 实现全自动两线制压力变送器检定的可能的配置及其功能

- ① CST1088智能微压发生器及不同量程的ConST273若干，用来自动发生不同量程、准确度等级的压力。
- ② 二维码自动录入装置，自动录入被检表信息，方便于管理。

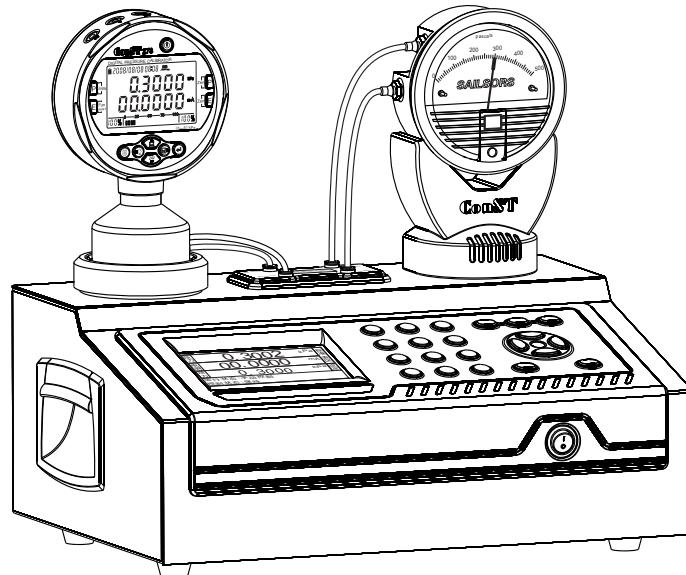


图11-1-2 全自动检定指针表时的连接方式

③ 本公司研发的全自动压力检定软件CST2000S，可以对以上所述设备进行全面的管理和控制，实现自动加减压并输出准确的压力，自动回读变送器输出的电流值，自动进行误差计算，自动生成并打印检定记录、检定证书等功能，全面实现变送器的自动检定，并完全符合相关规程的规定。

### 11.2.2 两线制压力变送器的自动检定的操作过程

- ① 打开智能微压发生器，并连接好标准表，使之处于准备工作状态。
- ② 把智能微压发生器与计算机通过串口线连接起来，打开计算机，并启动压力自动检定软件。
- ③ 如果被检表已经贴有上次送检时贴的二维码，使用扫描枪读入被检表信息，软件会自动调出数据库中有关于本表以往的检定信息：包括准确度等级、量程信息、上次的检定点及检定点数等相关信息。
- ④ 如图11-2-2所示连接好被检表，标准表的DC24V正端接被检表的正端，电流测量的正端接被检表的负端。
- ⑤ 启动检定过程，系统会根据检定规程的要求，进行检定。
- ⑥ 检定过程结束，拆被检表，换另外一块。

### 11.3 检定压力开关

#### 11.3.1 实现全自动压力开关检定的可能的配置及其 能

- ① CST1088智能微压发生器及不同量程的ConST273若干，用来自动发生不同量程、准确度等级的压力；

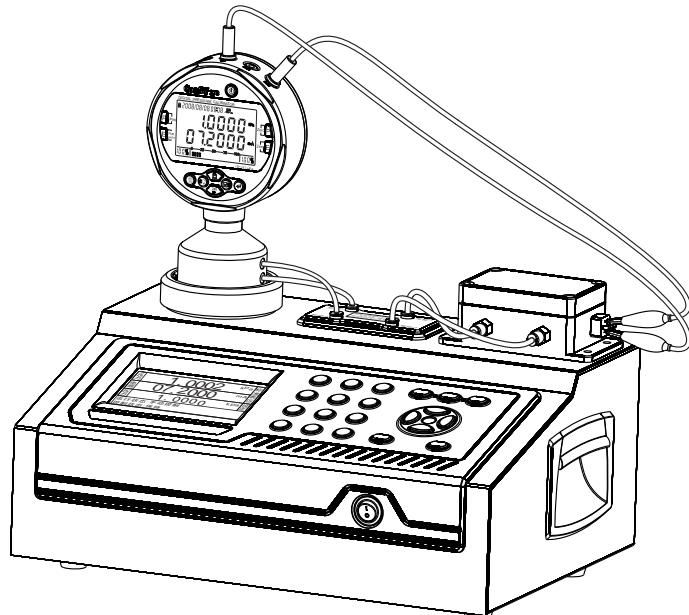


图11-2-2 检定两线制压力变送器

- ② 二维码自动录入装置，自动录入被检表信息，方便于管理。
- ③ 本公司研发的全自动压力检定软件CST2000S，可以对以上所述设备进行全面的管理和控制，实现自动加减压并输出准确的压力，自动回读压力开关的开关状态，自动进行误差计算，自动生成并打印检定记录、检定证书等功能，全面实现压力开关的自动检定，并完全符合相关规程的规定。

### 11.3.2 压力开关的自动检定的操作过程

- ① 打开智能微压发生器，并连接好标准表，使之处于准备工作状态。
- ② 把智能微压发生器与计算机通过串口线连接起来；打开计算机，并启动压力自动检定软件。
- ③ 如果被检表已经贴有上次送检时贴的二维码，使用扫描枪读入被检表信息，软件会自动调出数据库中有关于本表以往的检定信息：包括准确度等级、量程信息、上次的检定点等相关信息。
- ④ 如图11-3-2所示连接好被检表，标准表的开关测量正端接被检表的正端（如果有正负要求），公共端（COM）接被检表的负端。
- ⑤ 启动检定过程，系统会根据检定规程的要求，进行检定。
- ⑥ 检定过程结束，拆被检表，换另外一块。

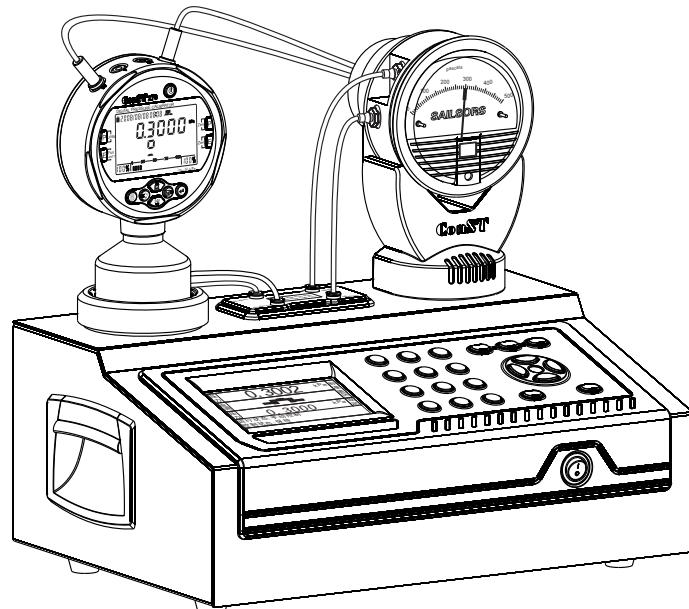


图11-3-2 检定压力开关

## 附录：压力发生器通讯指令

### 通讯指令：

A: X: Knxxxx: C0: C1+结束符

A: 1个字节，为仪表通讯地址

X: 1个字节，只能为W(写)或R(读)

K: 1个字节，S(对输出操作)，O(其他操作)

nnnn: 2-9字节，K指令所操作的项目

C0, C1: 参数，具体 指令说明

结束符: 0x0(十六进制)

### 回送数据格式：

A: X: Knxxxx: C0: C1+结束符，其中：

A: 仪表通讯地址

X: E或F，E代表此帧数据为出错信息，F为回送信息

Knxxxx: 与上位机送来的指令相同

C0, C1: 回送数据或错误信息

结束符: 为0x0(十六进制)

ConST1088智能微压发生器通讯指令一览表：

指 令						功能说明	正确返回值
A	X	Knnnn	C0	C1	C2	结束符	
通 讯 地 址	W	CSV	C0	C1	-	0x0 16 进 制	设定压力：C0为设定数值，C1为单位
	W	CSTDY	C0	-	-		设定控制方式：1为自动，0为手动，默认值为0
	W	CCFACT	C0	-	-		设定控制失败后的动作：1手动操作，0自动重新控制，默认值为0
	W	OSTDSD	C0	-	-		单双屏选择：1单屏，0双屏，默认值为0
	W	CSTABW	C0	-	-		稳定提示报警：1报警关闭，0报警打开，默认值为0
	W	CSTABT	C0	-	-		稳定时长设定：1~30S，默认值为10S
	W	CSTABP	C0	-	-		设定波动峰峰值：默认值为5
	W	CPSTEP	C0	-	-		设定手动压力泵速度：1~10000，默认值为200
	W	OCONT	C0	-	-		自动读数指令：1、2-连续自动读数开始，0-结束，3-次自动读数
	W	OLIGHT	C0	-	-		显示器对比度设置，默认值为66
	W	CPADD	-	-	-		压力泵手动加压
	W	CPDEC	-	-	-		压力泵手动减压
	W	CPINIT	C0	-	-		压力泵位置调整命令
	W	CRESET	-	-	-		故障复位命令
	W	OLOCK	C0	-	-		键盘锁：1：上锁，0：解锁
	R	CSV	-	-	-		读设定压力
	R	MPV	-	-	-		读实际压力
	R	OTYPE	-	-	-		装置型号
	R	OVER	-	-	-		软件版本
	R	OPRDA	-	-	-		生产日期
	R	OCODE	-	-	-		生产编号
	R	ORAN	-	-	-		读量程范围

指令							功能说明	正确返回值
A	X	Knnnn	C0	C1	C2	结束符		
通讯地址	R	MVAL	-	-	-		读据：电测数据，测电压，温度 压力开关：1-开关闭，0-开关断 检漏-读取检漏时间  读当前控制状态：MAN为手动 AUTO为自动 MANPROGRAM为手动程序 AUTOPROGRAM为自动程序  读系统状态：0控制为稳定，1控制稳定，2控制失败 3进气故障，4系统故障  读标准表状态：0未接标准表，1已接标准表  读设定手动压力泵速度：1-10000，默认为200  读压力泵初始化状态：0初始化完毕，1正在初始化	A: F: MVAL: 数据+结束符(0x0)(电压和电流温度) A: F: MVAL: 数据+结束符(0x0)(压力开关) A: F: MVAL: 压力开关状态+结束符(0x0) A: F: MVAL: 数据+结束符(0x0)(检漏)  A: F: CSTDY: 数据+结束符(0x0)  A: F: CSYSSTAT: 数据+结束符(0x0)  A: F: OSTD: 数据+结束符(0x0)  A: F: CPSTEP: 数据+结束符(0x0)  A: F: CPINIT: 数据+结束符(0x0)
	R	CSTDY	-	-	-			
	R	CSYSSTAT	-	-	-			
	R	OSTD	-	-	-			
	R	CPSTEP	-	-	-			
	R	CPINIT	-	-	-			

自动读取状态下的回送数据格式：

格式： A: F: OCONT: 实际压力数据：单位：电测数据：单位：设定压力数据：单位：保留：稳定状态：控制方式：压力泵状态 + 结束符(0x0)

控制方式：0手动 1自动 2手动程序 3自动程序

压力泵位置信息：0正常，1在最小位置（不允许减压），2在最大位置（不允许加压）

压力泵状态：0初始化结束，1正在初始化

转发上位机给标准表指令，指令内容与CST2003相同，但是地址的为标准表地址 + 0x80。标准表返回信息中，地址项也为标准表地址 + 0x80。

通讯错误信息 A: E: Kn<sub>nnnn</sub>: +M<sub>MMMM</sub> 其中

A: 仪表通讯地址E: 回送的是错误信息Kn<sub>nnnn</sub>: 与上位机送来的指令相同

M<sub>MMMM</sub>: 错误序号, 它的含义:

//Err100:0000 没有相匹配的指令

//Err100:1000 指令参数超范围

//Err100:1001 没有标准表

//Err100:1002 没有此控制方式

//Err100:1003 设定的压力超过允许值

//Err100:1004 控制失败动作参数设置超范围

//Err100:1005 单双屏参数选择不正确

//Err100:1006 稳定提示参数不正确

//Err100:1007 稳定时长超范围

//Err100:1008 稳定判断波动值超范围

//Err100:1009 手动压力泵调节速度超范围


//Err100:1010 自动读数参数设置错误

//Err100:1011 显示对比度参数超范围

//Err100:1014 当前压力超最大压力不允许活塞前进加压

//Err100:1015 压力单位非法

//Err100:1016 键盘上锁参数错误

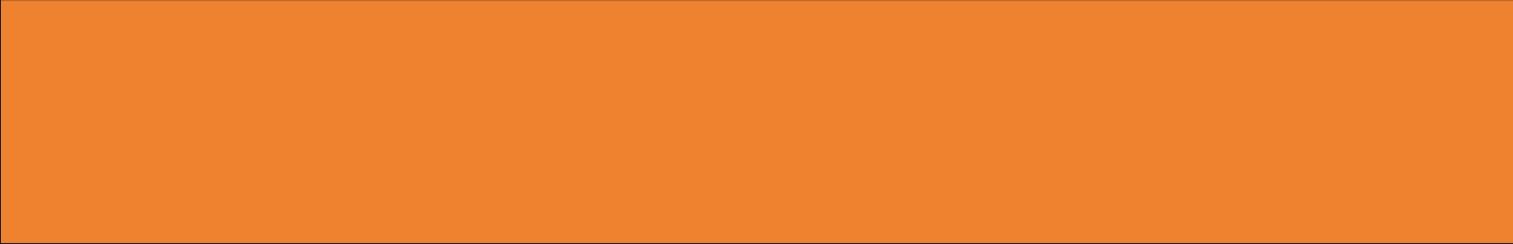

北京康斯特仪表科技股份有限公司  
Beijing CONST Instruments Technology Inc.